

Fot. 29 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu.

Stan zachowania zwieńczenia portalu oraz bazy pilastra po stronie lewej ryzalitu.

fot. Jan Gałaszek, maj 2018 r.




Fot. 30 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu.

W partiach pozabawionych współczesnego obrzutu

cementowego widoczne są pozostałości tynków oryginalnych
wapienno – piaskowych. Fot. Jan Gałaszek, maj 2018 r.

Fot. 31 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu.
Fot. Jan Gałaszek, maj 2018r.

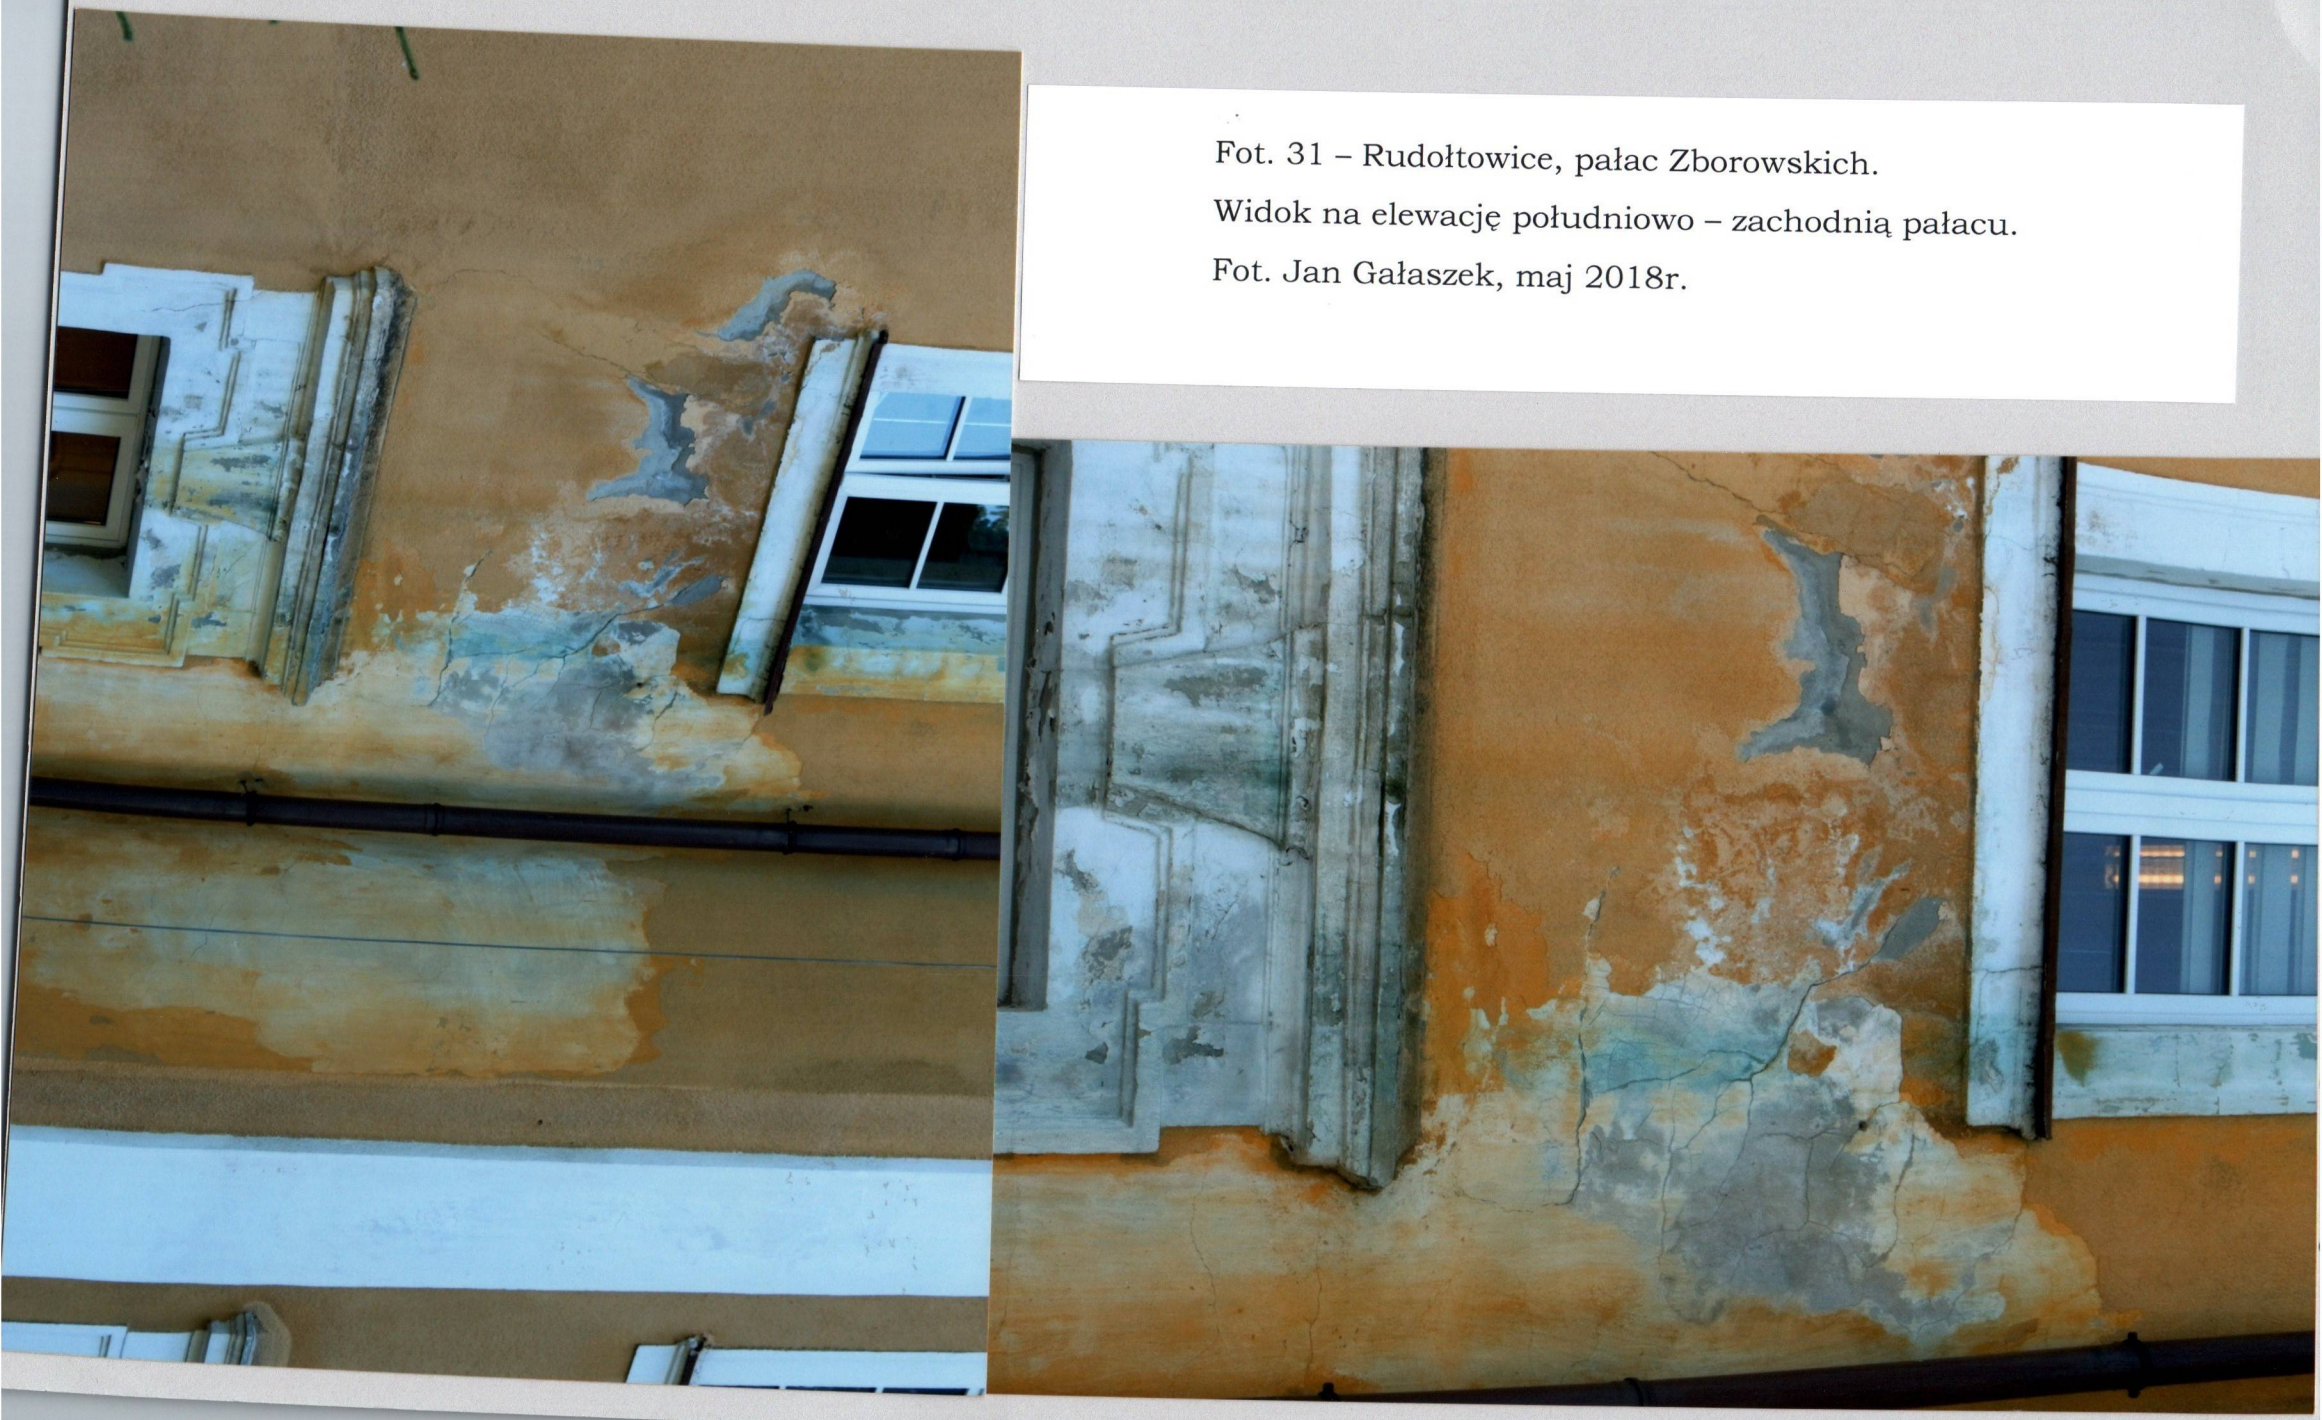

Fot. 32 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu, portal drzwi wejściowych.
Odkrywki wykonane na profilowanym zwieńczeniu portalu oraz w dolnej części słupa prawego. Odkrywki nr 1 i 3.
Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.





Fot. 33 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu. Odkrywka nr 1 – dolny fragment prawego słupa portalu; widoczne przekucie lica ceglanego wiatku przed nałożeniem późniejszych warstw tynków oraz gładzi cementowej. Ze względu na nakładane tu naprawy wykonane mocną zaprawą cementową położoną na słabym podłożu oraz montaż współczesnych instalacji energetycznych, woda kapilarna spowodowała tu znaczne uszkodzenia tynków i muru.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.